


## Selbsttest: Prüfung des Widerstands von 1880 Ohm

S 0042

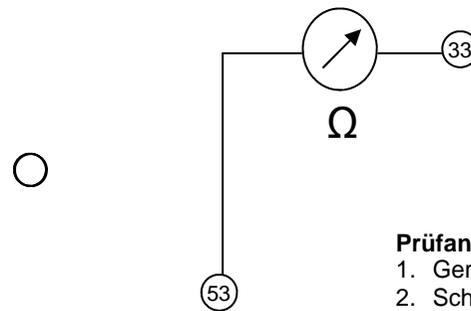

### Prüfanweisung

1. Gerät vom Stromnetz trennen. Keine Röhre aufstecken.
2. Schalterstellung 1 wählen. Prüfstifte 33 und 53 einsetzen
3. Ohmmeter zwischen die Prüfstifte 33 und 53 schalten.
4. Messbereich 2000 Ohm wählen.
5. Das Ohmmeter muss ca. 1880 Ohm anzeigen.