


Selbsttest: Prüfung des Widerstands von 1010 Ohm

S 0045

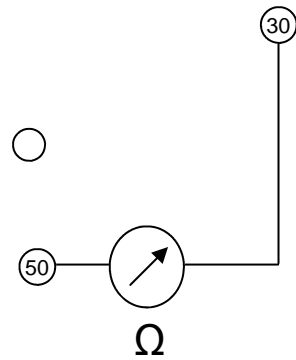

Prüfanweisung

1. Gerät vom Stromnetz trennen. Keine Röhre aufstecken.
2. Schalterstellung 1 wählen. Prüfstifte 30 und 50 einsetzen
3. Ohmmeter zwischen die Prüfstifte 30 und 50 schalten.
4. Messbereich 2000 Ohm wählen.
5. Das Ohmmeter muss ca. 1010 Ohm anzeigen.