S 0040

Selbsttest: Prüfung der Drehschalterkontakte 12, 13 und 14

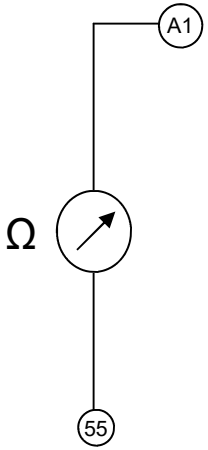

Prüfanweisung

1. Gerät vom Stromnetz trennen. Keine Röhre aufstecken
2. Ohmmeter zwischen die Buchsen A1 und A-III schalten.
3. Messbereich 200 Ω wählen.
4. Prüfschalter in Stellung 12 drehen.
5. Das Ohmmeter muss ca. 0,02 Ω anzeigen.
6. Prüfschalter in Stellung 13 drehen.
7. Das Ohmmeter muss ca. 0,02 Ω anzeigen.
8. Prüfschalter in Stellung 14 drehen.
9. Das Ohmmeter muss ca. 0,02 Ω anzeigen.